


# ***ACCOSSATO***

## **VASCHETTA DELL' OLIO RICAVATA CNC**



### **Attenzione: utilizzare solo olio DOT 4**

Al fine di ottenere una chiusura ermetica del serbatoio, lubrificare con un sottile strato di grasso (attenzione: grassi privo di grafite) le parti indicate in figura

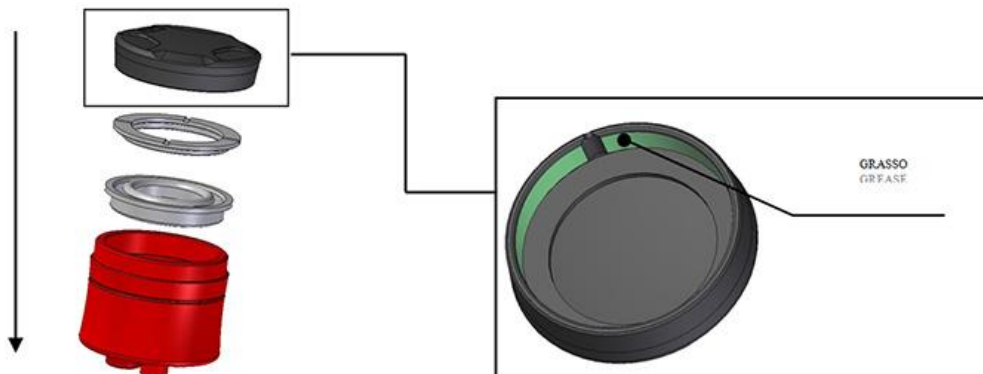

Controllare periodicamente il livello dell'olio, dopo il primo riempimento, al fine di evitare fuoriuscite di liquido (livello eccessivo) o inefficienze al sistema (livello insufficiente).

